

NEC

SpeCat²[®]
Spectrum Analyzer

インストールガイド

NECエンジニアリング

2017年 3月 第6版

このガイドは、SpeCat²のソフトウェアをパソコンにインストールする方法を説明しています。また、アンインストールする方法についても説明しています。

SpeCat²には、次の2つのソフトウェアがありますので、必ず両方のインストールを行ってください。

- アプリケーションソフトウェア
- USB デバイスドライバ

- このガイドでは、Windows10を例として説明しています。Windows7またはWindowsXPの場合でも操作方法はほぼ同じです。
- お使いのPCに既にSpeCat²のアプリケーションソフトウェアがインストールされている場合は、インストールを行う前にアプリケーションソフトウェアのアンインストールを行ってください。

🐱 インストールに必要なもの

ソフトウェアをインストールするために、次のものをご用意ください。

- CD-ROM ドライブ：パソコンの内蔵ドライブまたは外付けドライブのどちらでも使用できます。

🐱 ソフトウェアのインストール

1 パソコンの電源を入れる

2 Windows10(またはWindows7、WindowsXP)を起動する

3 SpeCat²アプリケーションCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットする


4 [PC](Windows7、XPの場合は[マイコンピュータ]) → [SpeCat² (DVDまたはCD-ROMドライブ)] → [Setup.exe] の順にダブルクリックする



[次へ]をクリック

6

1 使用許諾契約の説明を必ず読む

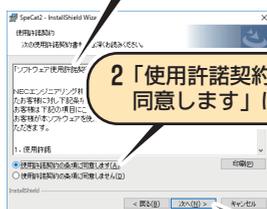

2 「使用許諾契約の全条項に同意します」にチェック

3 [次へ]をクリック

7



[次へ]をクリック

初期のインストール先は32bit版はC:\Program Files\NEC Engineering\SpeCat2、64bit版はC:\Program Files(x86)\NEC Engineering\SpeCat2になっています。インストール先を変更したい場合は、[変更...]をクリックし、インストール先を指定してください。

🐱 デバイスドライバのインストール

使用する OS (Windows10、Windows 7 または Windows XP) によって画面が若干異なります。ここでは、それぞれの OS ごとに説明します。

■ Windows10の場合


1 パソコンのUSB端子とSpeCat²を接続する

2 エクスプローラを開き「PC」を右クリックし、「プロパティ」→「デバイスマネージャー」の順にクリックする

3 デバイスマネージャーをクリック




4 「! SpeCat²」を右クリックして「ドライバーソフトウェアの更新」を選択します。

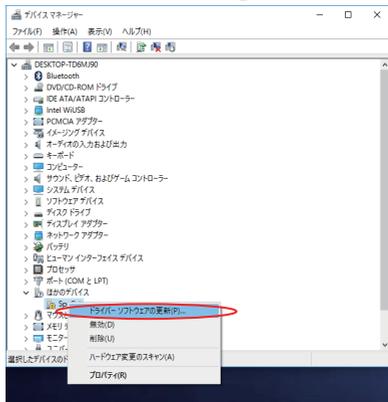


[インストール] をクリック

インストール設定を確認または変更する場合は、「戻る」をクリックしてください。

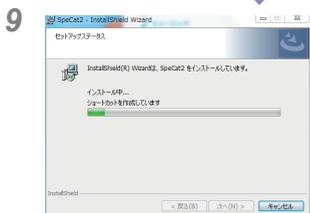


インストールが終了するまで、しばらくお待ちください。

インストール中に、「この不明な発行元からのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?」というメッセージが表示される場合がありますが、「はい」を選択してください。

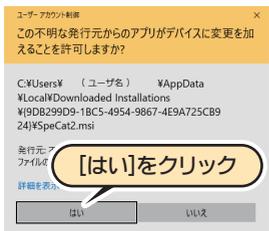

[はい] をクリック

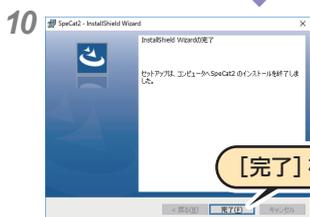


[完了] をクリック


これで、アプリケーションソフトウェアのインストールができました

続いて、デバイスドライバのインストールを行います。

5 「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」をクリック。

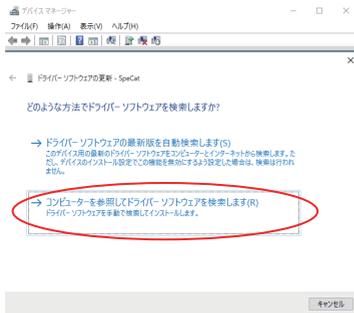

6 32bit版は「%Program Files%NEC Engineering%SpeCat2%Driver%Windows10」64bit版は「%Program Files(x86)%NEC Engineering%SpeCat2%Driver%Windows10」を指定し、「次へ」をクリック。

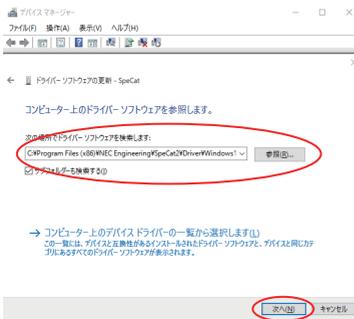


7 ドライバのインストールが開始されます。

8 正常にインストールが完了すると以下のような画面になります。



9 正しいカテゴリにドライバが表示されます。

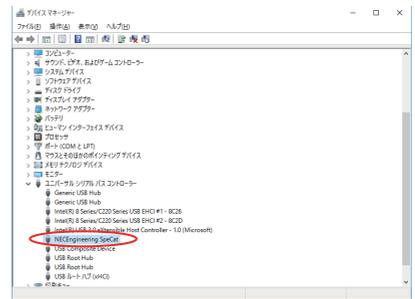

これで、デバイスドライバのインストールができました


■ Windows 7の場合

1 パソコンのUSB端子とSpeCat²を接続する

2 ドライバがないので、以下のようにアラームがでます。




3 スタートメニューを開き、コンピュータを右クリックして「プロパティ」を選択します。

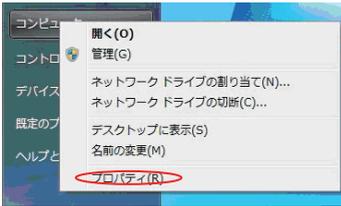


4 デバイスマネージャーをクリック




5 「! SpeCat²」を右クリックして「ドライバーのソフトウェアの更新」を選択します。

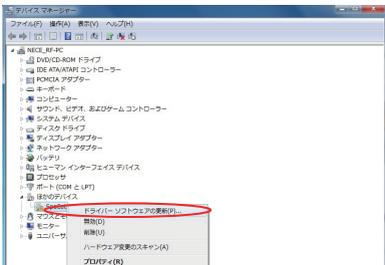

6 「コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索します」をクリック。

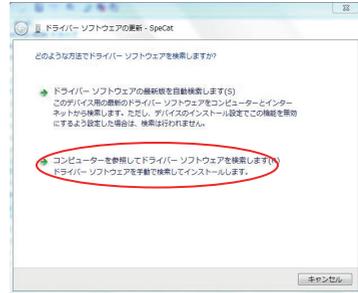


7 32bit版は「%Program Files%NEC Engineering%SpeCat2%Driver%Windows7」
64bit版は「%Program Files(x86)%NEC Engineering%SpeCat2%Driver%Windows7」を指定し、「次へ」をクリック。

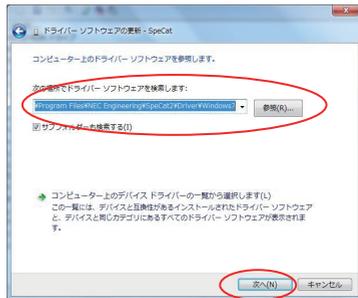


8 ドライバのインストールが開始されます。「インストール」をクリック



9 正常にインストールが完了すると以下のよ
うな画面になります。

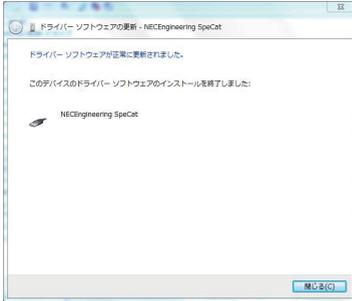

10 正しいカテゴリにドライバが表示されます。

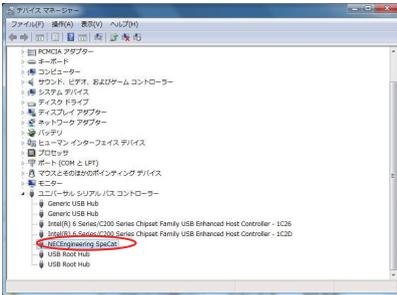

これで、デバイスドライバのインストールがで
きました

■ Windows XPの場合

1 パソコンのUSB端子とSpeCat²を接続する

2

1 「いいえ、今回は接続しません」
にチェック



2 [次へ]をクリック

3

1 「一覧または特定の場所からイン
ストールする(詳細)」にチェック




2 [次へ]をクリック

4

1 「次の場所で最適なドライバを検索する」にチェック

2 「次の場所を含める」にチェック

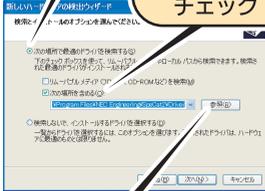

3 [参照]をクリックし、「C:\Program Files\NEC Engineering\SpeCat2\Driver\WindowsXP」を選択

『ソフトウェアのインストール』の手順7で、インストール先を変更している場合は、その場所を指定してください。

5



[OK]をクリック

6

1 手順4のフォルダが表示されていることを確認



2 [次へ]をクリック

7




[続行]をクリック

上記の警告メッセージの意味は…

現時点で、このデバイスドライバが「Microsoft デジタル署名」を取得していないために表示されます。弊社では、本製品がWindows XPで正常に動作することを確認していますので、そのまま続行してください。

8

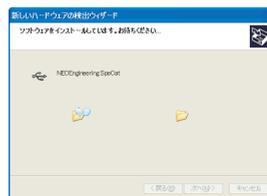

インストールが終了するまで、しばらくお待ちください。

9



[完了]をクリック

これで、デバイスドライバのインストールができました

🐱 インストール後の確認

ソフトウェアとデバイスドライバが正しくインストールされていることを確認します。使用するOS (Windows10、Windows7 または WindowsXP) によって画面が異なります。ここでは、Windows10とWindows7、Windows XPに分けて説明します。

確認作業は、SpeCat をパソコンに接続した状態で行ってください

■ Windows10の場合

1 エクスプローラを開き「PC」を右クリックし、「プロパティ」→「デバイスマネージャー」の順にクリックする

2




3 「ユニバーサル シリアル バス コントローラー」に「NEC Engineering SpeCat」があることを確認する

これでインストールの確認ができました

■ Windows 7の場合

1 [コンピュータ] を右クリックし、[プロパティ] → [デバイスマネージャ] の順にクリックする

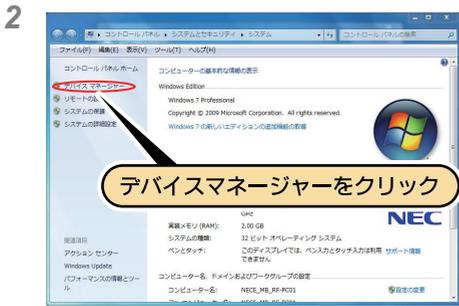


3 「USB (Universal Serial Bus) コントローラ」に「NEC Engineering SpeCat」があることを確認する

これで、インストールの確認ができました

■ Windows XPの場合

1 [マイコンピュータ] を右クリックし、[プロパティ] → [ハードウェア] の順にクリックする

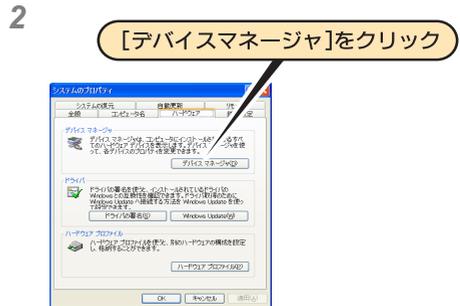

3 「USB (Universal Serial Bus) コントローラ」に「NEC Engineering SpeCat」があることを確認する

これで、インストールの確認ができました

